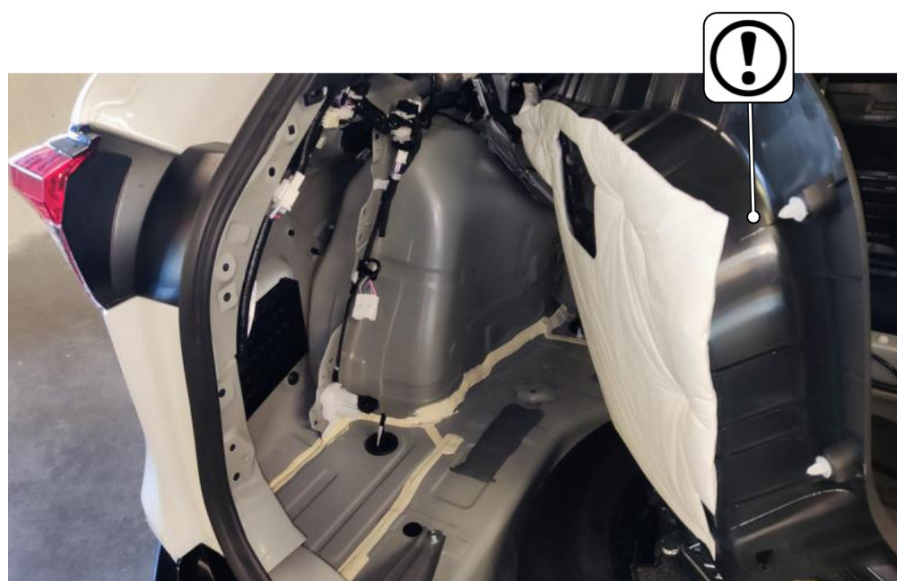


[1] Pracovisko

i Montáž do kufra v blízkosti ľavého podbehu kola.

[2] Odkrytý prístup do vnútorného priestoru ľavého podbehu kola.

! Opatrne odstráňte plastovú kryciu stranu - aspoň tak, ako je to znázornené na fotografii.
Dávajte pozor na všetky západky po obvode upevnenia a na skrutku pod držiakom s očkom na tejto stene.

[3] Pripojenie káblového zväzku TBM.



1 Továrenský konektor na pripojenie hlavnej zástrčky káblového zväzku TBM.

1

[4] Vyhľadanie kábla svetiel FOG.



13 Budete musieť sami nájsť a identifikovať vodič hmlového svetla (biely a červený - v drôtoch smerujúcich k zadným dverám) a pripojiť k nemu modrý vodič z káblového zväzku TBM.

13 VÝHRADNE pre "plný" zväzok G13 nájdite továrenský bod uzemnenia tesne nad uvedeným miestom (oblasť vodičov smerujúcich k zadným dverám) a pripojte tam "uzemňovacie oko" z káblového zväzku TBM (je to uzemnenie pre napájacie kolíky v zásuvke prívesu).